
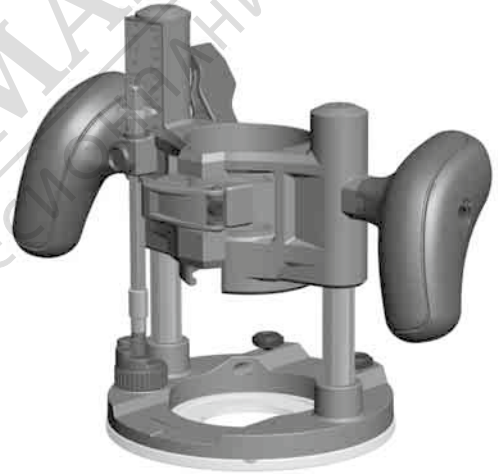


# Milwaukee®

Nothing but **HEAVY DUTY**®

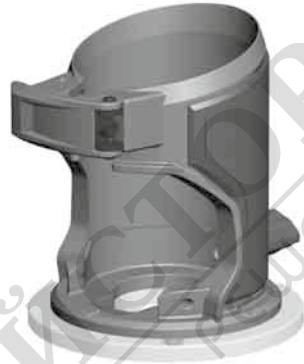

## M18 FTR

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalna

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originalni instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство по эксплуатации

Оригинално ръководство за експлоатация

Instrucțiuni de folosire originale

Оригинален прирачник за работа

Оригінал інструкції з експлуатації

التعليمات الأصلية

27



10




25



**START**


**STOP**

26

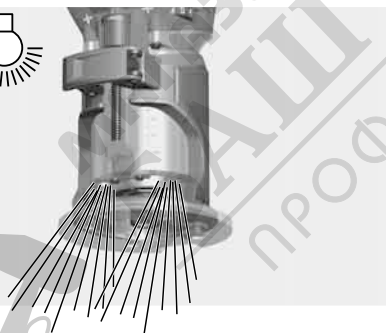

12




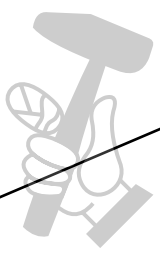


14




13

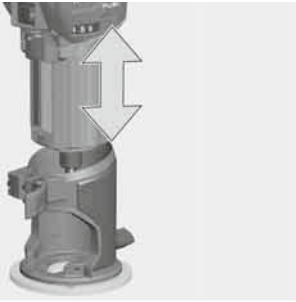





16





15

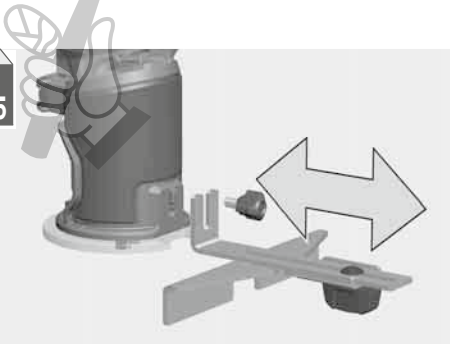

МАЙСТОР  
ПРОФЕСИОНАЛЬНІ РЕШЕННЯ

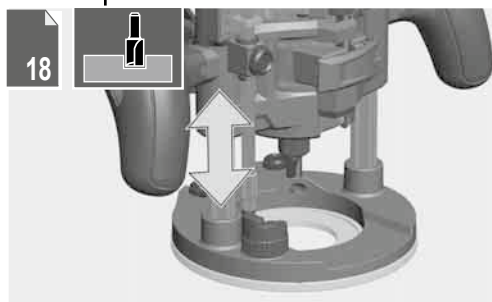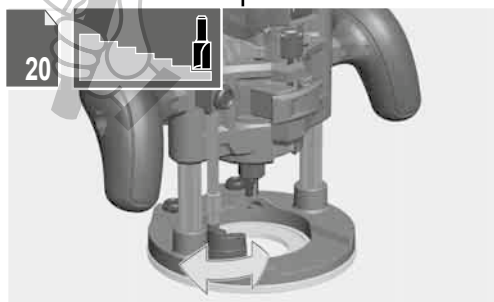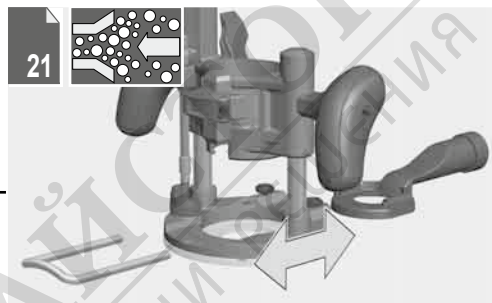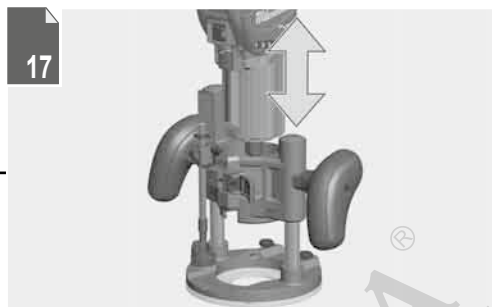

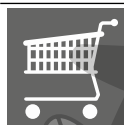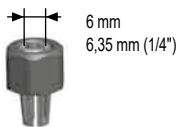

The offset adapter for close to the edge cutting is available as an accessories.

Der Versatzadapter zum randnahen Fräsen ist als Zubehör erhältlich.

L'adaptateur décalé pour le fraisage à proximité de l'arête est disponible en tant qu'accessoire.

L'adaptatore offset per la fresatura vicino al bordo è disponibile come accessorio.

El adaptador de desalineación para el fresado de la zona cercana al borde se encuentra disponible como accesorio.

O adaptador de deslocamento para fresar perto das bordas está disponível como acessório.

De offset-adapter voor het frezen in de buurt van de rand is als toebehoren verkrijgbaar.

Omplaceringsadapteren til fræsning nær kanter fås som tilbehør.

Offsetadapteren til fræsning nær randen er tilgjengelig som tilbehør.

Offset-adapter för fräsning nära kant finns som tillbehör.

Sivusiirtosovitin reunanläheiseen jyrsintään on saatavana lisävarusteena.

Ό προσαρμωγός μετατόπισης για το φραζάρισμα κοντά στα άκρα διατίθεται ως προσαρμωμένο εξάρτημα.

Kenara yakın freze için kaydırma adaptörü aksesuar olarak temin edilebilir.

Nasazovací adaptér na frézování u blízko okraje je dostupný jako příslušenství.

Osadzovací adaptér na frézovanie blízko okraja je dostupný ako príslušenstvo.

Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest adapter do frezowania blisko krawędzi.

A peremhez közeli maráshoz való offset-adapter kiegészítőként kapható.

Namesitilveni adapter za rezkanje blizu roba je dobavljen kot del opreme.

Pomjerljivi adapter za glodanje u blizini rubova se može kupiti kao pribor.

lekártas adapteris frézésanai malu tuvumá ir pieejams kā papildaprīkojums.

Perstūmimo adapterj, skirtą frezuoti prie pakraščių, galima įsigyti kaip priedą.

Nihkeadapter serva lähedal lõikamiseks on saadaval lisatarvikuna.

Возможна поставка адаптера бокового смещения для резки близко к краю в качестве дополнительной принадлежности.

Преместващият адаптер за рязане близо до ръба се предлага като принадлежност.

Adaptorul de decalare pentru tăiere aproape de margine este disponibil ca accesoriu.

Адаптерот за офсет за сечење близу рабови е достапен како додаток.

Адаптер из зсувом для фрезерування близько по краю доступний в якості допоміжного обладнання.

مواد المسحب للتوتيز بالقرب من الحافة متوفر كمتناسر.





Zawartość opakowania  
A csomag tartalma  
Vsebina embalaže

Sadržaj pakiranja  
Iepakojuma saturs  
Pakuotės turinys

Pakendi sisu  
Содержимое упаковки  
Съдържание на опаковката

Conținutul ambalajului  
Содержина на пакувањето  
Вміст упаковки

محتوى العبوة

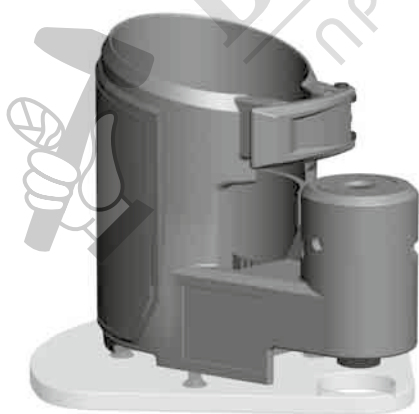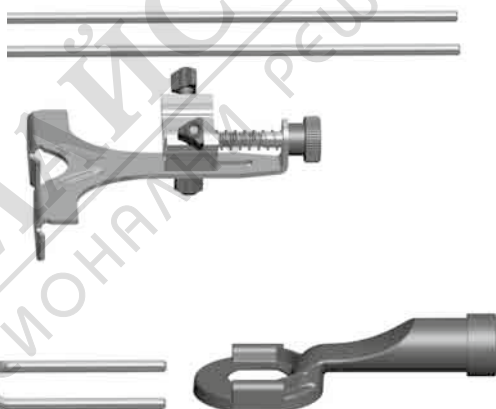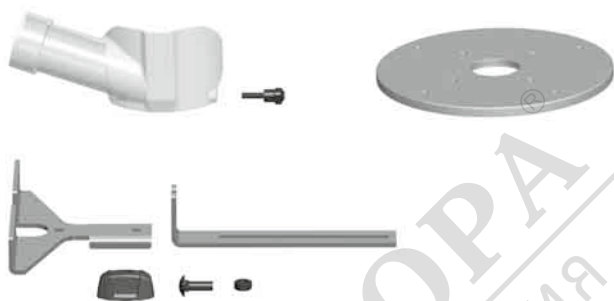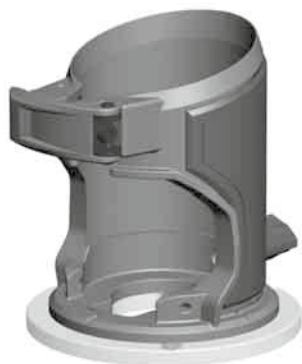



Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirez l'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar cualquier intervención en máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.

Tarkista pistotulppa ja verkkojohto mahdollisilta vaurioilta. Viat saa korjata vain alan erikoismies.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρείτε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aletin kendinge bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením veškerých prací na vrtacím šroubováků vyjmout výměnný akumulátor.

Pred každou pracou na stroji výmenný akumulátor vytiahnuť.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlécite izmenljivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkāda veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulators.

Prieš atlikdami bet kokius darbus įrenginyje, išimkite keičiamą akumuliatorių.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetatav aku välja.

Виньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.

Преди започване на каквито и да е работи по машината извадете акумулатора.


Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машині віньяти змінну акумуляторну батарею.

قم بإزالة حزمة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز.


1

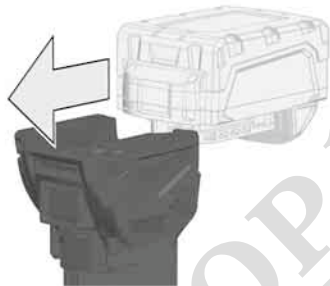


2



1

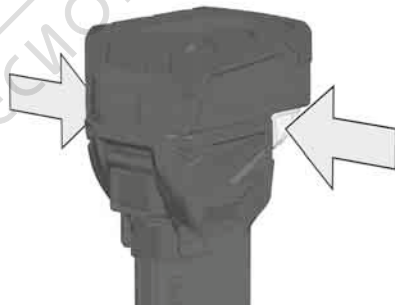

2

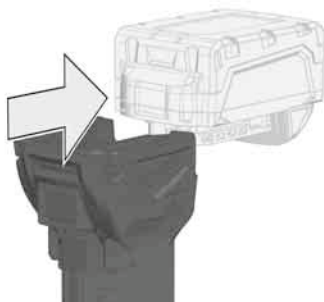





78-100 %



55-77 %




33-54 %




10-32 %




< 10 %

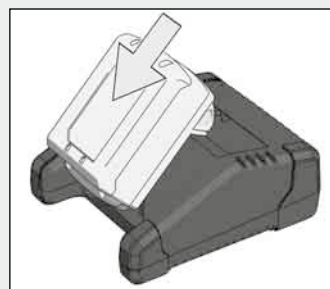






1

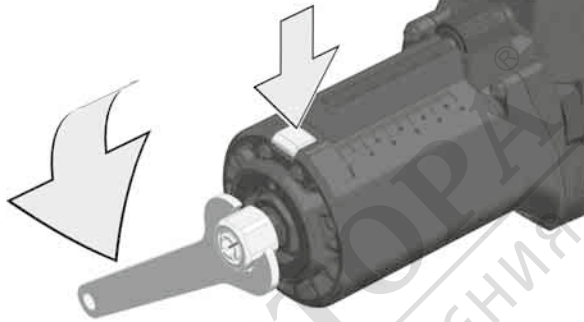

2

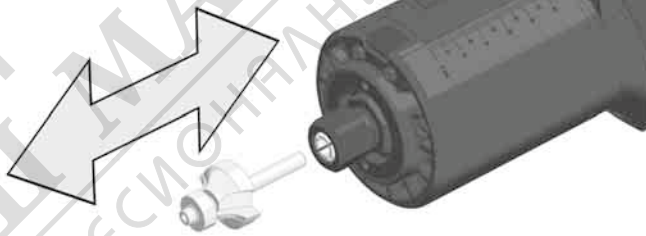


3

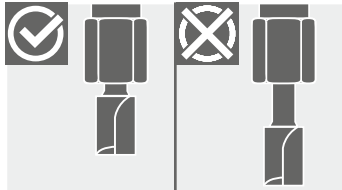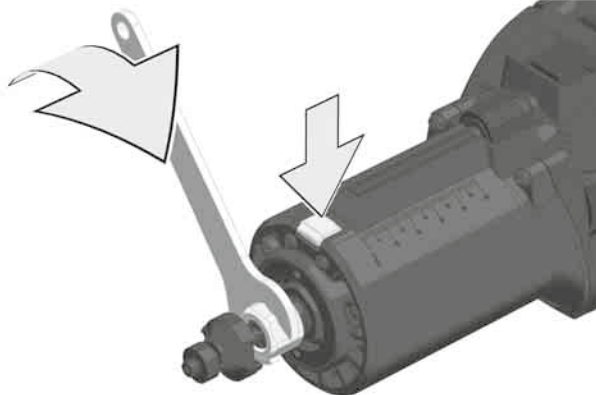

A=B!


B

A

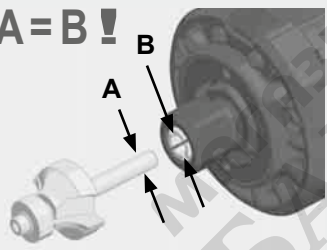





1

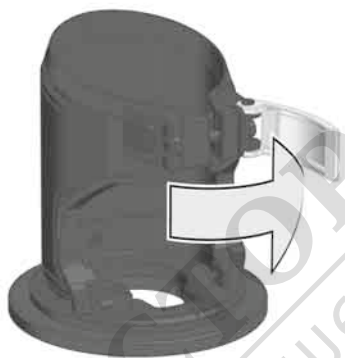

2

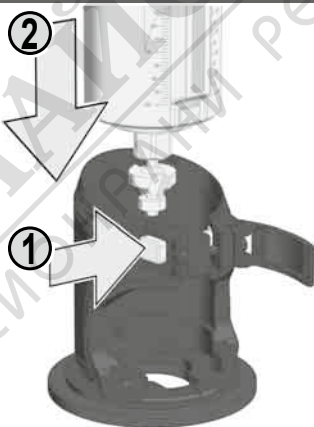

3

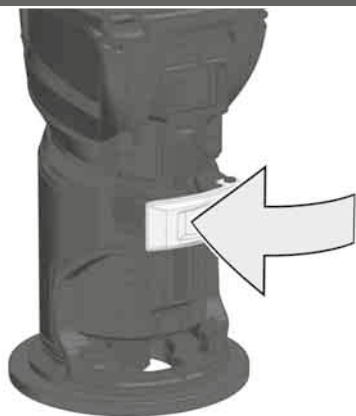




Coarse adjustment  
Grobeinstellung  
Réglage grossier  
Regolazione grossolana  
Ajuste aproximado  
Ajuste grosso  
Grove afstelling  
Grovindstilling  
Grovinställning  
Karkea säätö  
Αδρονερχής ρύθμιση  
Kaba ayar  
Hrubé nastavení


Hrubé nastavenie  
Nastawienie zgrubne  
Durvabeállítás  
Groba nastávitve  
Arpuvena regulēšana  
Arubus reguliavimas  
Jámehäälestus  
Грубая регулировка  
Груба настройка  
Reglaj brut  
Грубо прилагодување  
Грубе регулювання  
الضبط الخشن

Fine adjustment  
Feineinstellung  
Réglage fin  
Regolazione di precisione  
Ajuste fino  
Ajuste de precisão  
Fijne afstelling  
Finindstilling  
Fininställning  
Fininställning  
Hienosäätö  
Ρύθμιση ακριβείας  
Hassas ayar  
Jemné nastavení  
Jemné nastawienie  
Nastawienie precyzyjne  
Finombeállítás


Fina nastávitve  
Fino namještanje  
Preciza iestatišana  
Tikslus reguliavimas  
Peenhäälestus  
Точная регулировка  
Фина настройка  
Reglaj fin  
Фино прилагодување  
Точне регулювання  
الضبط الداعم

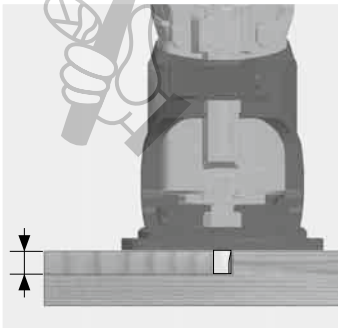


1

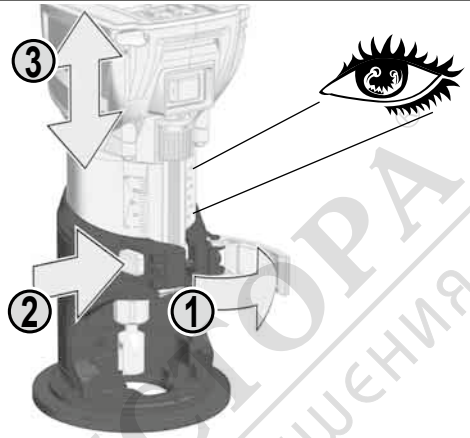


2

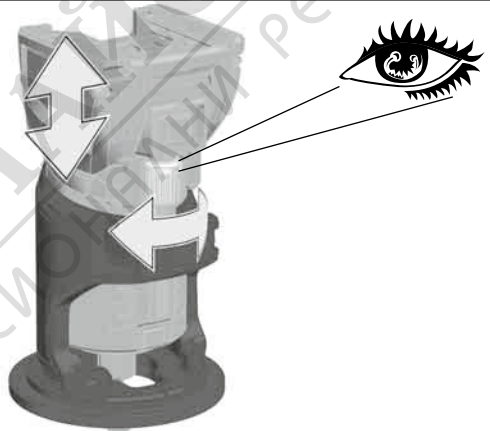


3

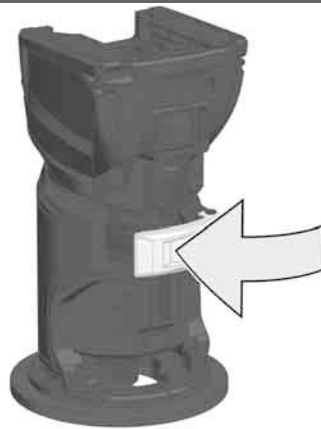


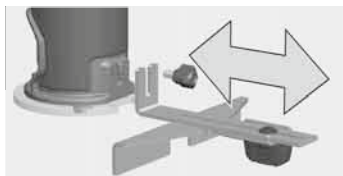


1

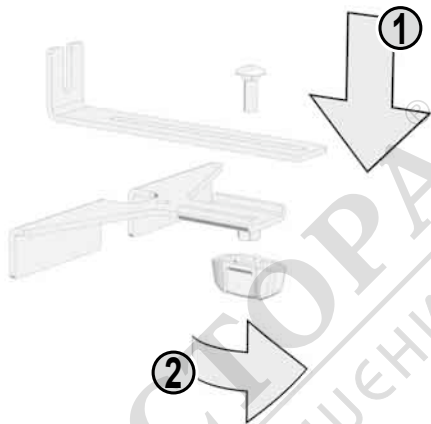


2

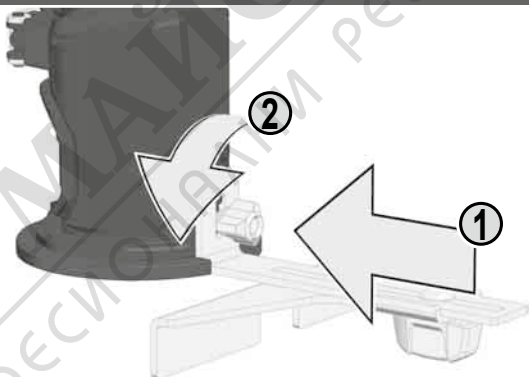


3

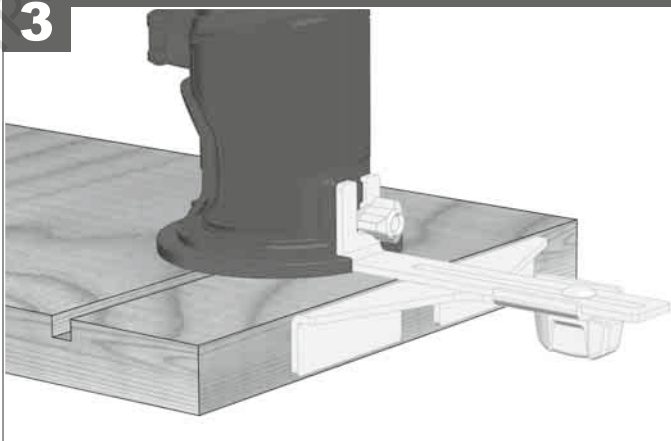

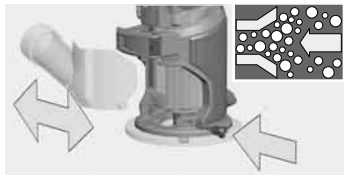



1

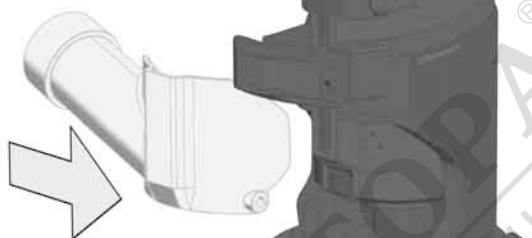

2




3

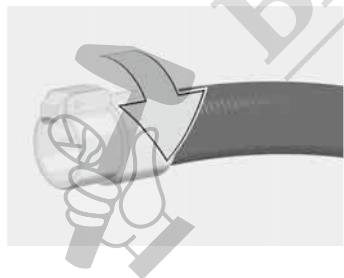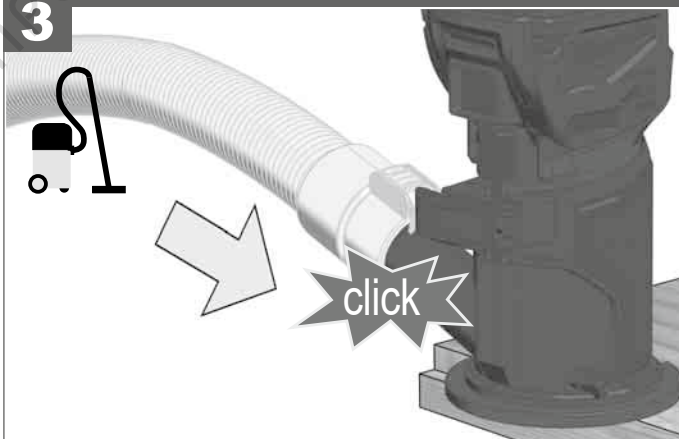






1

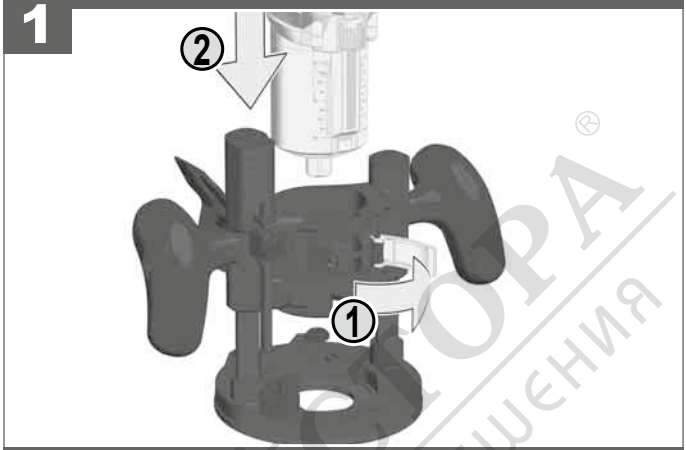


2

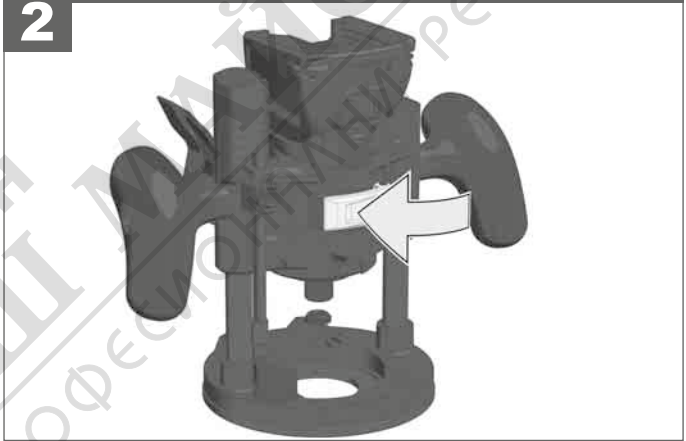

МАГАЗИН МАСТЕРОВ  
БАШ МАСТЕРС  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

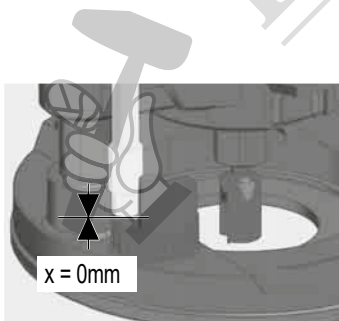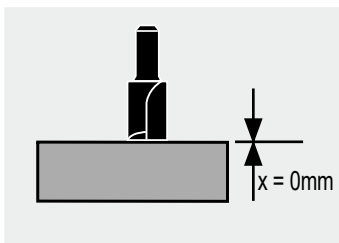


1

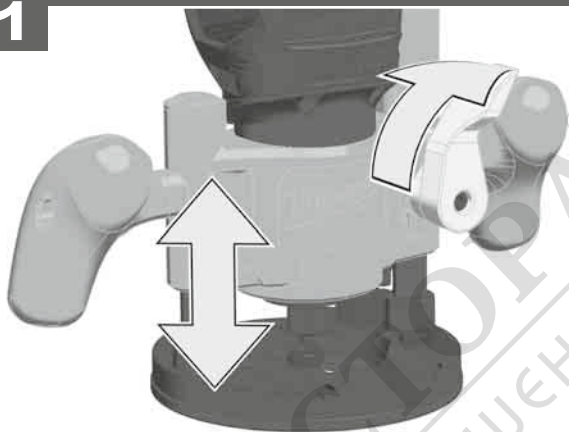




2



3



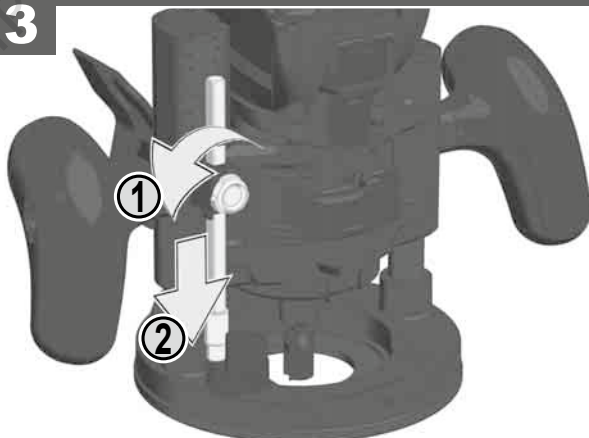










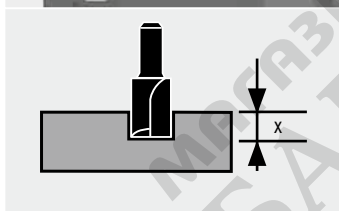
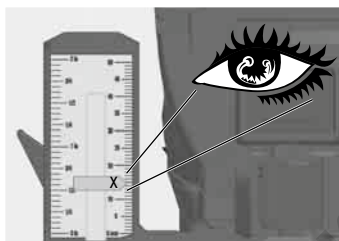
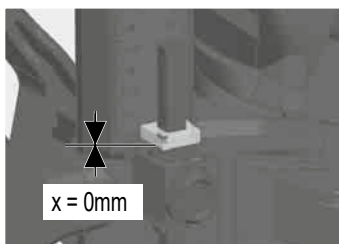


Fine adjustment  
 Feineinstellung  
 Réglage fin  
 Regolazione di  
 precisione  
 Ajuste fino  
 Ajuste de precisão  
 Fijne afstelling  
 Finindstilling  
 Fininnstilling  
 Fininställning  
 Hienosäätö  
 Ρύθμιση ακριβείας  
 Hassas ayar  
 Jemné nastavení  
 Jemné nastavenie  
 Nastawienie precyzyjne  
 Finombeállítás

Fina nastavitel  
 Fino namještanje  
 Preciza i estafišana  
 Tikslus reguliavimas  
 Peenhäällestus  
 Точная регулировка  
 Фина настройка  
 Reglaj fin  
 Фино прилагодуванье  
 Точне регулювання  
 الضبط الداعم

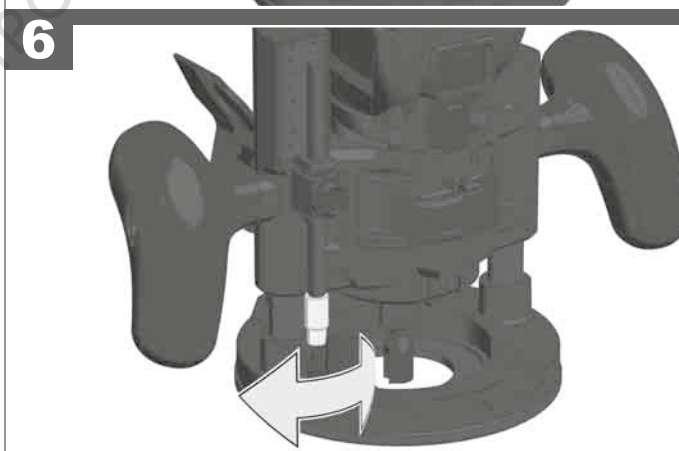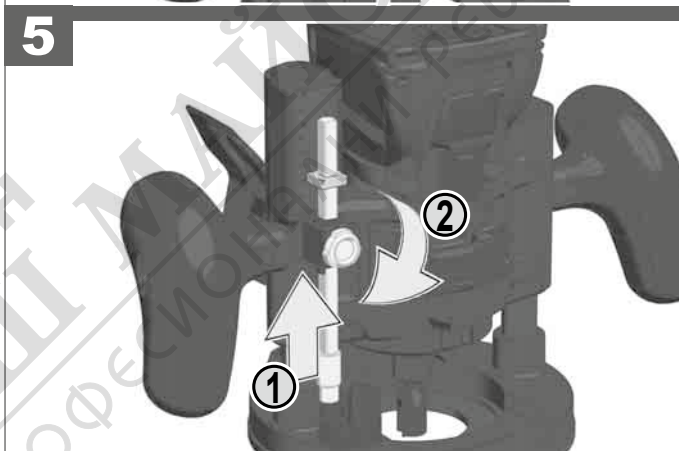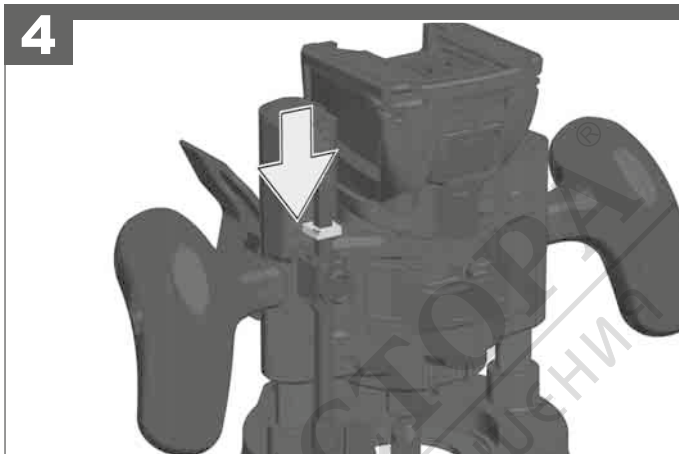


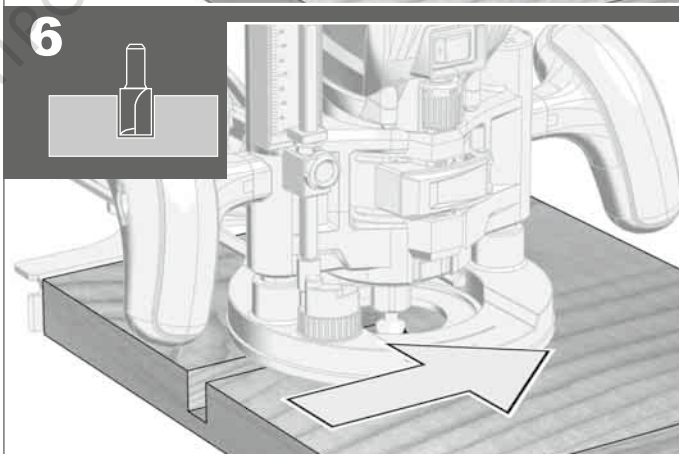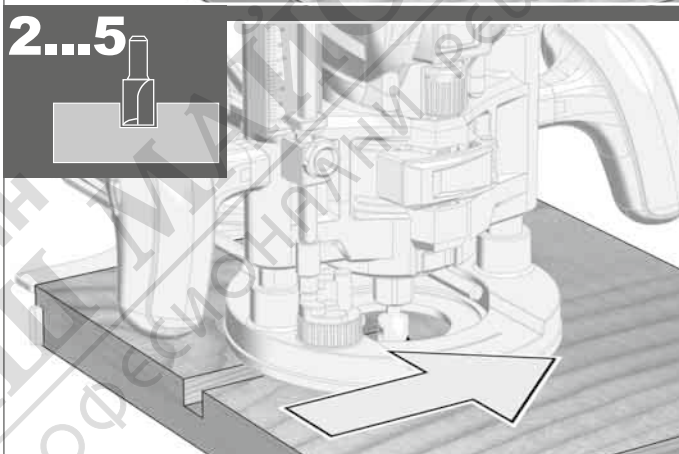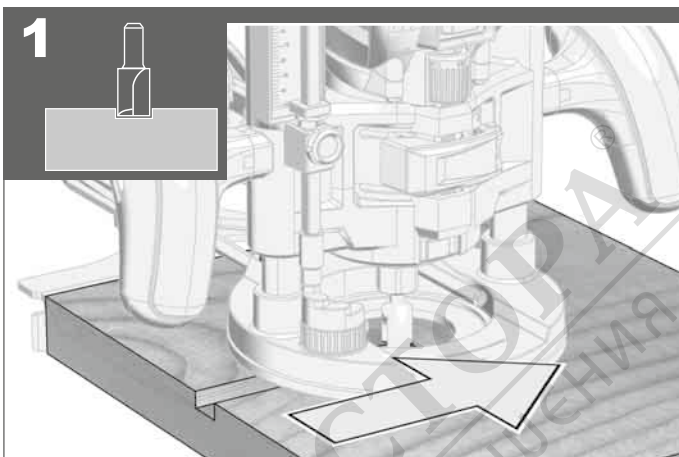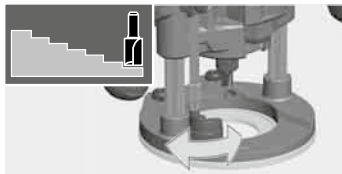

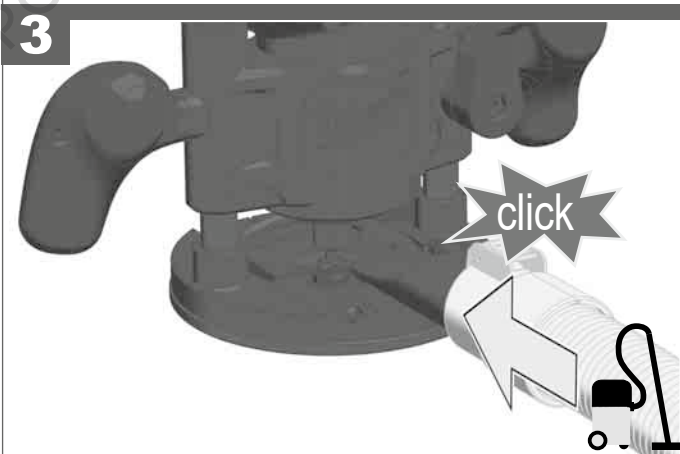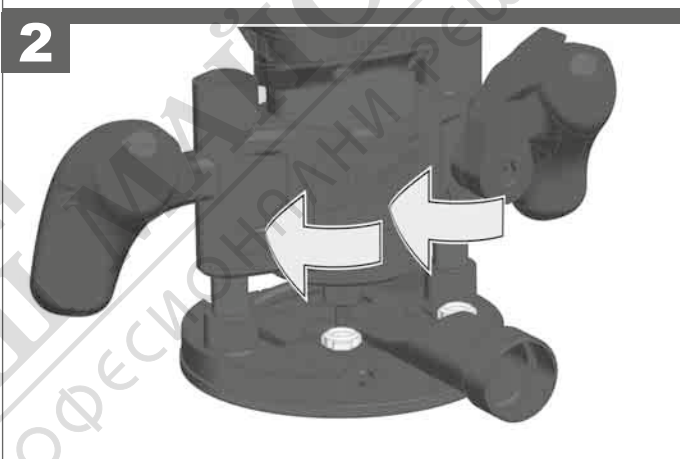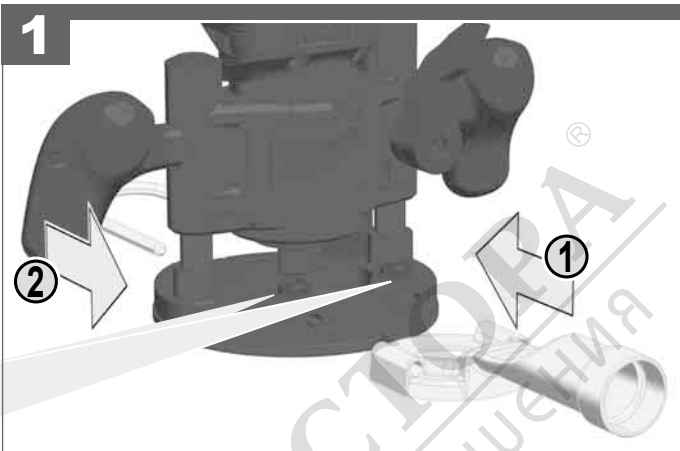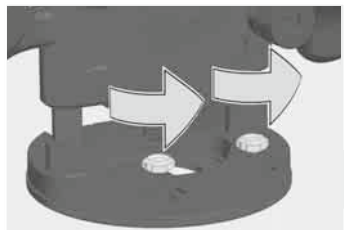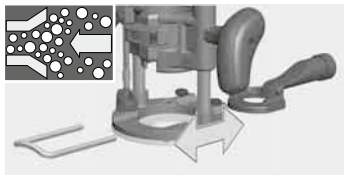





1

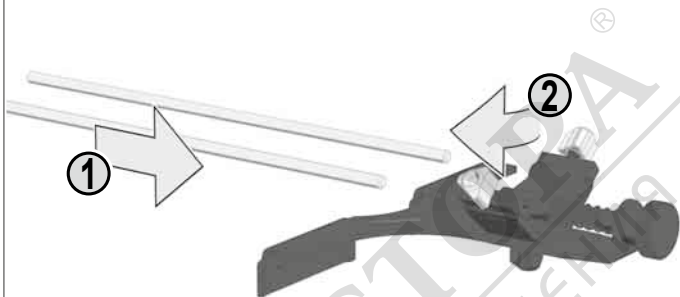

2

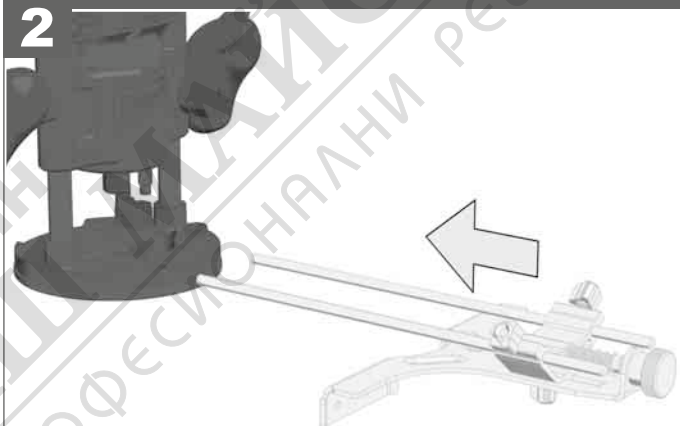

3



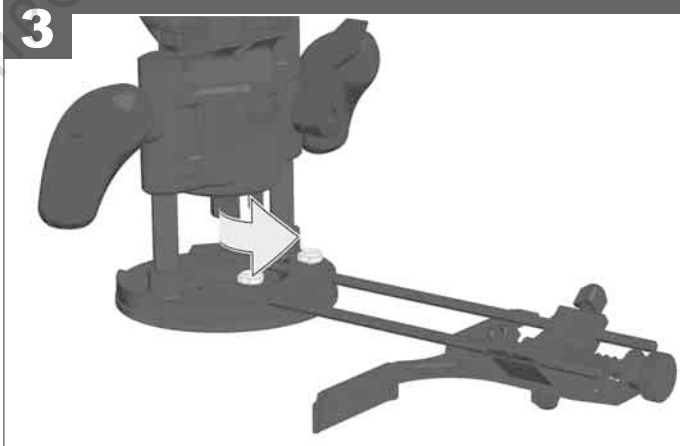


Coarse adjustment  
Grobeinstellung  
Réglage grossier  
Regolazione grossolana  
Ajuste aproximado  
Ajuste grosso  
Grove afstelling  
Grovindstilling  
Grovinnstilling  
Grovinställning  
Karkea säätö  
Αβροπερής ρύθμιση  
Kaba ayar  
Hrubé nastavení  
Hrubé nastavenie  
Nastawienie zgrubne  
Durvabeállitäs

Groba nastavitev  
Grubo namještanje  
Aptuvena regulēšana  
Grubus reguliavimas  
Jämehäälustus  
Грубая регулировка  
Груба настройка  
Reglaj brut  
Грубо прилагодување  
Грубе регулювання  
الضبط الخشن


Fine adjustment  
Feineinstellung  
Réglage fin  
Regolazione di precisione  
Ajuste fino  
Ajuste de precisão  
Fijne afstelling  
Finindstilling  
Fininnstilling  
Fininställning  
Hienosäätö  
Ρύθμιση ακριβείας  
Hassas ayar  
Jemné nastavení  
Jemné nastavenie  
Nastawienie precyzyjne  
Finombeállitäs


Fina nastavitev  
Fino namještanje  
Preciza iestatīšana  
Tikslus reguliavimas  
Peenhäälustus  
Точная регулировка  
Фина настройка  
Reglaj fin  
Фино прилагодување  
Точне регулювання  
الضبط الداعم

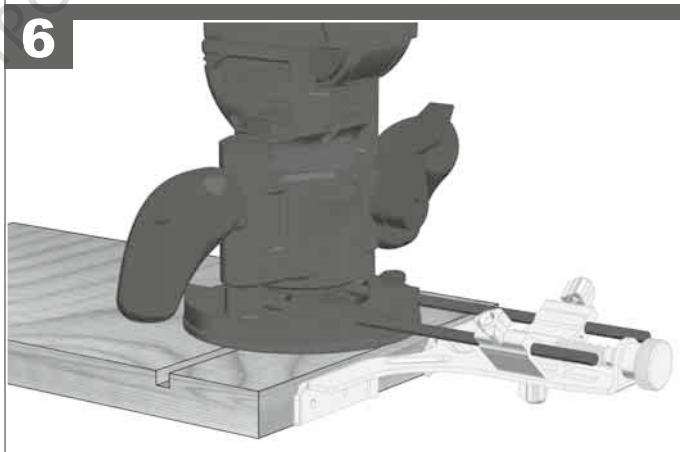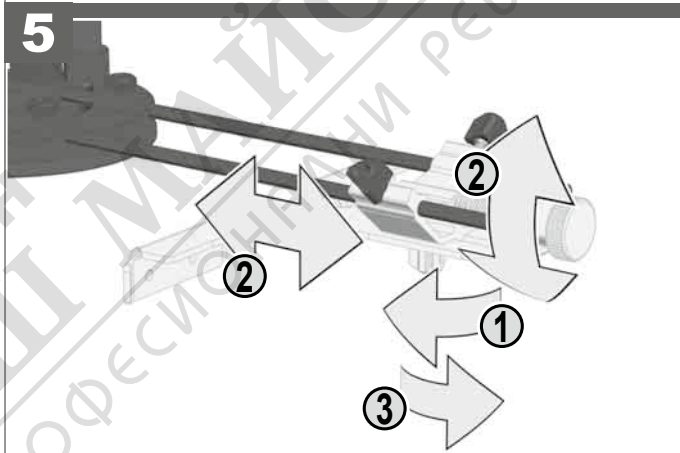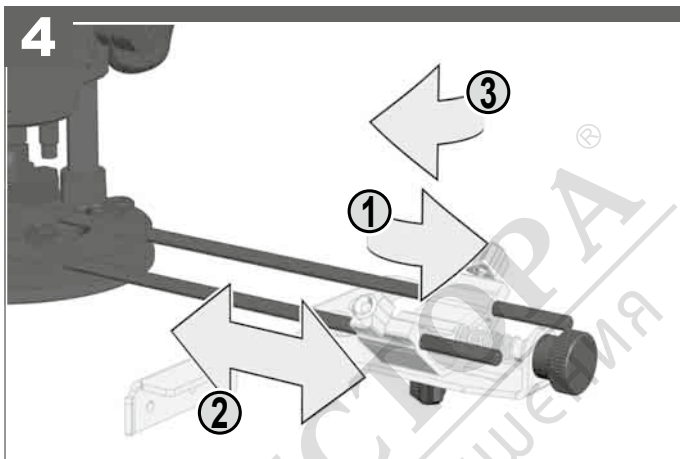



electronic

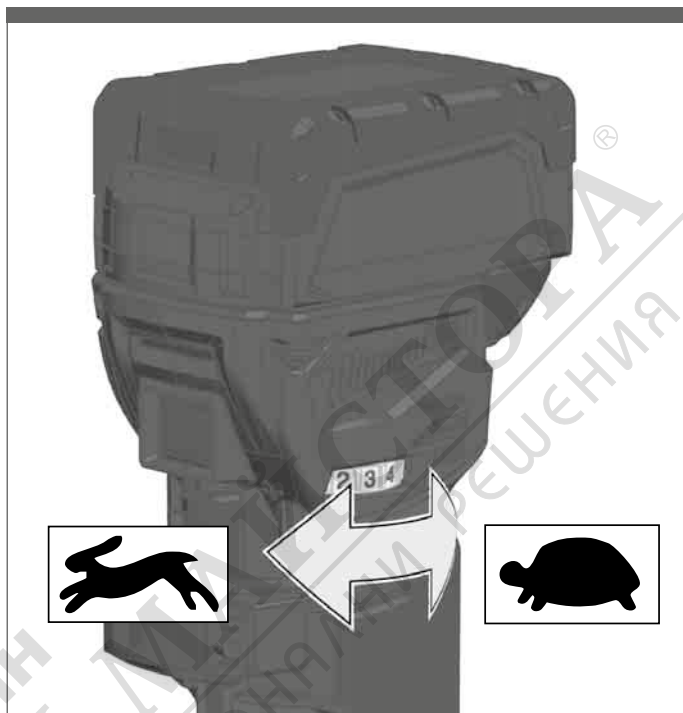

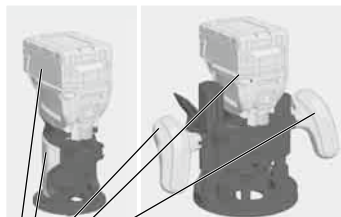

Handle (insulated gripping surface)

Handgriff (isolierte Grifffläche)

Poignée (surface de prise isolée)

Impugnatura (superficie di presa isolata)

Empuñadura (superficie de agarre con aislamiento)

Manípulo (superficie de pega isolada)

Handgreep (geïsoleerd)

Håndtag (isolerede gribeflader)

Håndtak (isoleret gripeflate)

Handtag (isolerad greppyta)

Kahva (eristetty tarttumapinta)

Χειρολαβή (μονωμένη επιφάνεια λαβής)

El kulpu (izolasyonlu tutma yüzeyi)

Rukojeť (izolovaná uchopovací plocha)

Rukoväť (izolovaná úchopná plocha)

Uchwyt (z izolowaną powierzchnią)

Fogantyú (szigetelt fogófelület)

Ročaj (izolirana prijemalna površina)

Rukohvat (izolirana površina za držanje)

Rokturis (izolēta satveršanas virsma)

Rankena (izoliotas rankenes paviršius)

Käepide (isoleeritud pideme piirkond)

Рукотка (изолированная поверхность ручки)

Ръкохватка (изолирана повърхност за хващане)


Mâner (suprafață de prindere izolată)

Дршка (изолирана површина)


Ручка (ізолювана поверхня ручки)



المقبض (مساحة المقبض معزولة)

## START

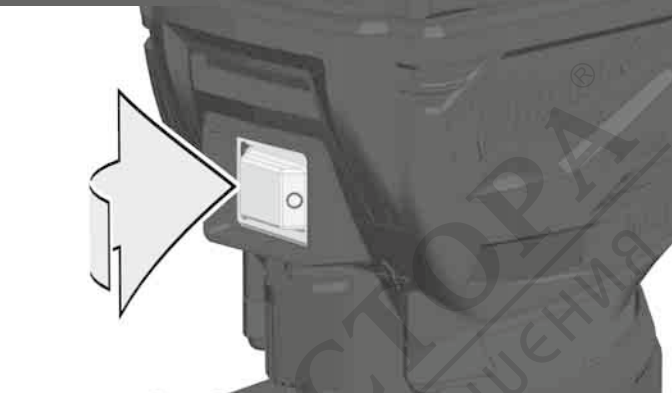


## STOP

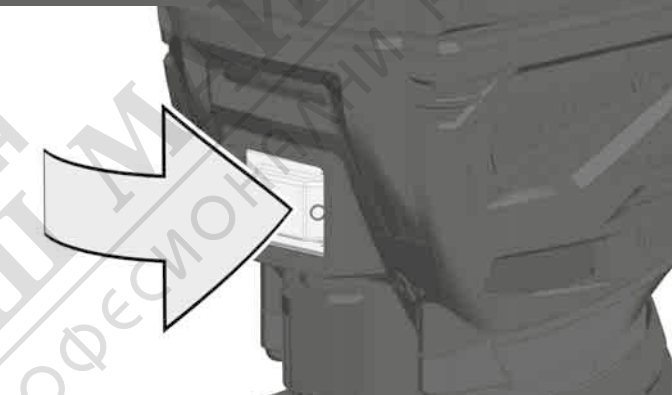

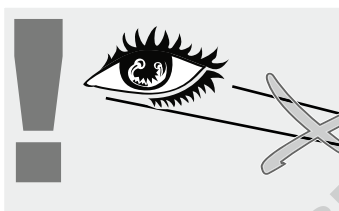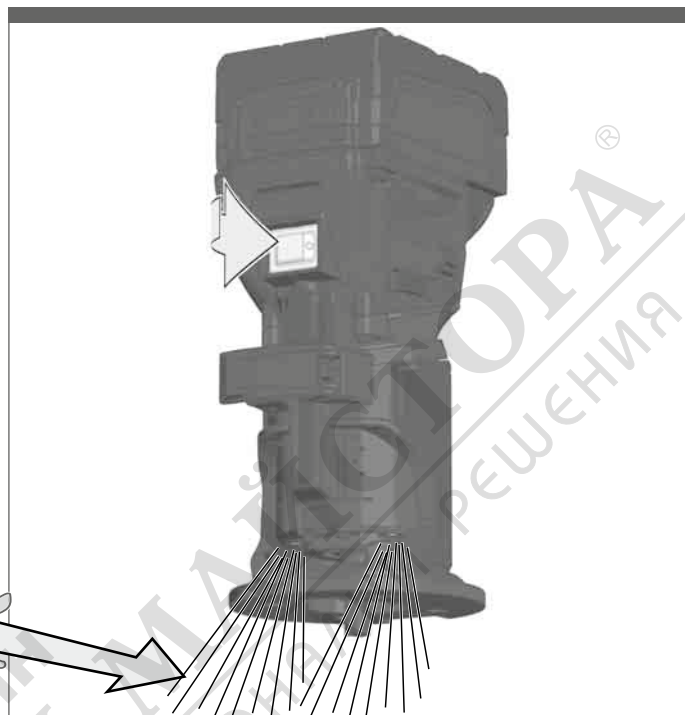

МАГАЗИН МАШИНОСТРОИТЕЛЯ  
БАШ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ



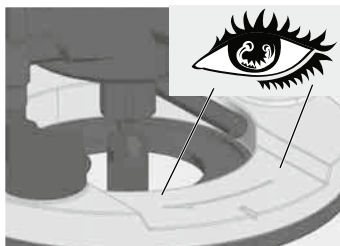

Only work oppositely oriented!

Nur im Gegenlauf arbeiten!

Travailler seulement en sens opposé!

Lavorare solo in senso contrario!

Mueva sólo la pieza a mecanizar en rotación contraria a la fresa!

Só trabalhar em contra-rotação!

Uitsluitend in tegengestelde richting werken!

Der arbejdes kun i modløb!

Arbeid bare i motsatt retning!

Arbeta endast mot rotationsriktningen!

Syötä työkappale ainoastaan jyrksinterän pyörimissuuntaa vastaan!

Να εργάζεστε μόνο στην αντίθετη λειτουργία!

Sadece karşıt harekette çalışın!

Pracujte jen v protichodu!

Pracovať len protibežne!

Praca wyłącznie przy przeciwnym ułożeniu!

Csak a gép forgásirányával ellentétesen mozgassa a munkadarabot!

Delajte samo v nasprotnem teku!

Raditi samo u protusmjeru!

Jāstrādā tikai pretējā virzienā!

Dirbkite tik priešpriešne kryptim!

Töötlage ainult vastassuunas!

Работать только opposитно ориентировано!




Работете само в насрещно движение!



Lucrați numai în sens opus !


Работете исклучиво спротивно свртени!

Працювати лише у зустрічному напрямку!

يجب العمل في الاتجاه المعاكس فقط!

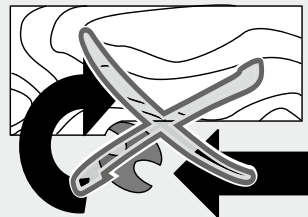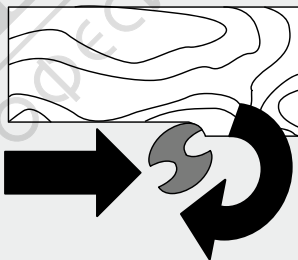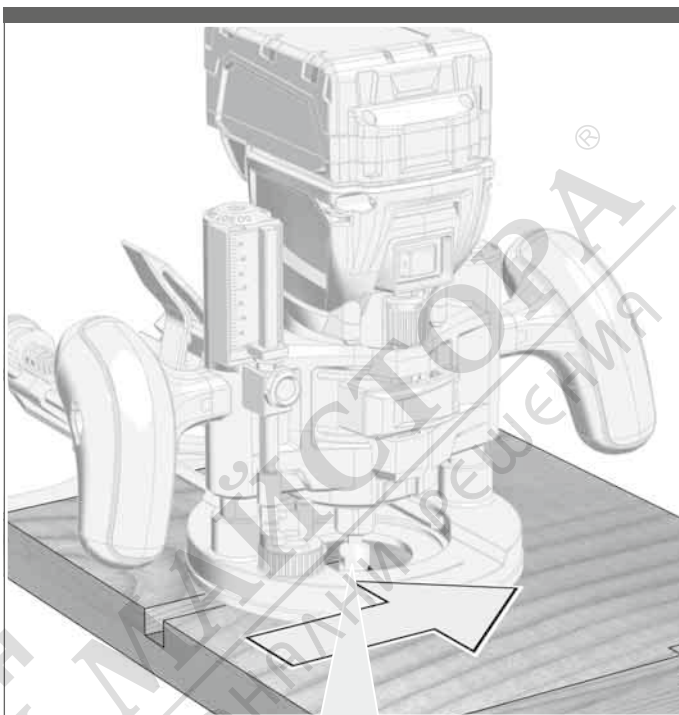

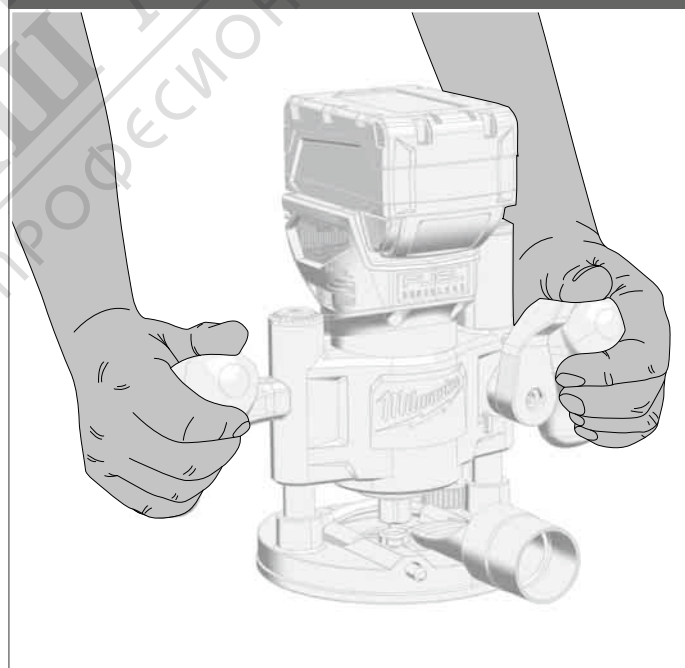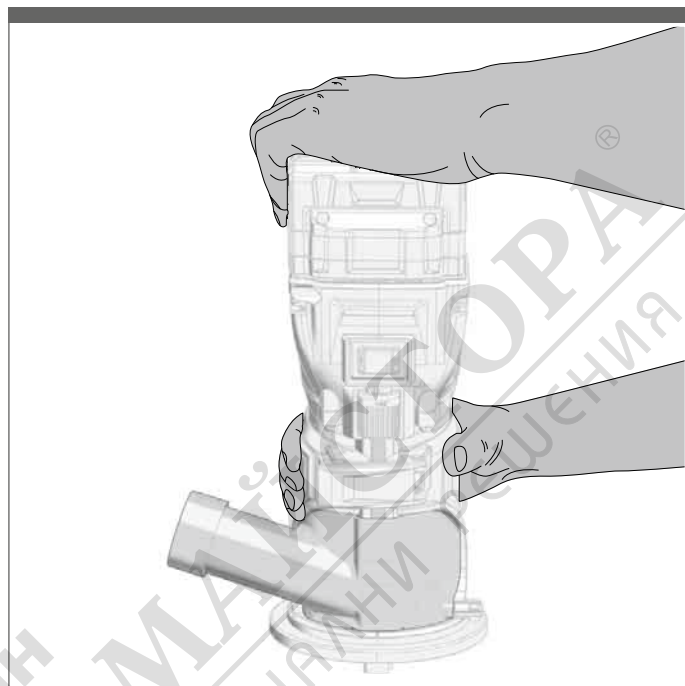

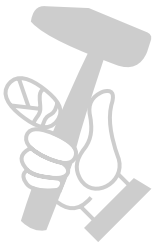

МАГАЗИН  
**БАШ МАЙСТОРА**<sup>®</sup>  
ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕШЕНИЯ

Производствен номер.....	4744 60 03... ...000001-999999
Обороти на празен ход.....	10000 - 31000 min <sup>-1</sup>
Ход на фрезата.....	38 mm
Диаметър на затягащите цапги.....	6 mm, 1/4"
Напрежение на акумулатора.....	18 V
Диаметър на фрезера.....	38 mm
Тегло съгласно процедурата ЕРТА 01/2014 (2,0 Ah ... 12 Ah).....	1,79 kg ... 2,86 kg
Препоръчителна околна температура при работа.....	-18...+50 °C
Препоръчителни видове акумулаторни батерии.....	M18 B..., M18 HB ...
Препоръчителни зарядни устройства.....	M12-18 ..., M1418 C6

### Информация за шума/вибрациите

Измерените стойности са получени съобразно EN 62841.

Оцененото с А ниво на шума на уреда е съответно:

Равнище на звуковото налягане (Несигурност К=3dB(A)).....	80,02 dB (A)
Равнище на мощността на звука (Несигурност К=3dB(A)).....	91,02 dB (A)

### Да се носи предпазно средство за слуха!

Общите стойности на вибрациите (векторна сума на три посоки) са определени в съответствие с EN 62841.

Стойност на емисии на вибрациите a <sub>h</sub> .....	0,88 m/s <sup>2</sup>
Несигурност К=3dB(A).....	1,5 m/s <sup>2</sup>

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Посочените в настоящия информационен лист нива на вибрации и шумови емисии са измерени в съответствие със стандартизирано изпитване, предоставено в EN 62841, и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг. Те може също така да се използват и за предварителна оценка на излагането на вредни въздействия.

Декларираните нива на вибрации и шумови емисии се отнасят за основните приложения на инструмента. Ако обаче инструментът се използва за други приложения, с други приспособления или не се поддържа добре, нивата на вибрации и шумови емисии могат да са различни. Това може значително да повиши нивото на излагане на вредни въздействия за общата продължителност на работата.

При оценка на нивото на излагане на въздействието на вибрации и шум следва също така да се вземе предвид времето, през което инструментът е изключен или през което е включен, но не се използва. Това може значително да понижи нивото на излагане на вредни въздействия за общата продължителност на работата.

Определете допълнителни мерки за безопасност за защита на оператора от въздействието на вибрациите и/или шума, като например поддръжка на инструмента и приспособленията, поддържането на топлината на ръцете и организацията на работата.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Прочетете всички указания за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации за този електроинструмент. Несоблюдение всех нижеследующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам.

Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

### ⚠ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА ОБЕРФРЕЗА

Използвайте резбови стяги или други практични спомагателни средства, за да закрепите детайла върху стабилна основа. Ако детайлът се държи с ръка или подпират с тяло, то той може да се измести и това да доведе до загуба на контрол.

Използвайте само фрезери, които са подходящи за скоростта на електроинструмента. Фрезерът трябва да е подходящ за скорост до 31000 min<sup>-1</sup>. Трябва да се използва само затегателните челюсти, доставени с машината.

### ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА И БЕЗОПАСНОСТ

Да се използват предпазни средства. При работа с машината винаги носете предпазни очила. Препоръчват се също така предпазни ръкавици, здрави и нехлъзгащи се обувки, както и престилка.

При работа с машината винаги носете предпазни очила. Препоръчват се също така предпазни ръкавици, здрави и нехлъзгащи се обувки, както и престилка. Не бържайте в опасната зона на движещия се нож!

Предпазните устройства на машината да се използват задължително.

Да се използват само работни инструменти, чиято допустима честота на въртене е най-малкото толкова голяма, колкото максималната честота на въртене на машината при празен ход.

Стружки или отчупени парчета да не се отстраняват, докато машина работи.

Да се използват само фрезери, заточени от специалист.

Използвайте фрези само с подходящ диаметър на тялото.

Преди фрезването обработваните материали да се затегнат.

След фрезването въртене обертфрезата в изходно положение (освободете затегателния пост за фиксиране на долната част на фрезата).

Привличайте работния детайл срещу посоката на въртене на фрезата (работете само в насрещно движение)! За сигурна работа използвайте приспособления като напр. предпазно и натискащо приспособление, упорна пластина, подвеждащ избулвач и др.!

При работа на открито или когато в машината могат да попаднат влага или прах, се препоръчва уредът да се свързва чрез защитен прекъсвач за утечен ток с максимално 30 mA ток на задействане.

Не е разрешена обработката на материали, които представляват опасност за здравето (напр. азбест).

Ако използваният инструмент блокира, изключете веднага уреда! Не включвайте уреда отново, докато използвания инструмент е блокиран; това би могло да доведе до откат с висока реактивна сила. Открийте и отстранете причината за блокирането на използвания инструмент имайки в предвид инструкциите за безопасност.

Възможните причини за това могат да бъдат:

- Заклинване в обработваната част
- Пробиване на материала
- Пренатоварване на електрическия инструмент

Не бържайте в машината, докато тя работи.

Използваният инструмент може да загрее по време на употреба.

- при смяна на инструмента
- при оставяне на уреда

При работа в стени, тавани или подове внимавайте за кабели, газопроводи и водопроводи.

Закрепете обработваната част с устройство за захващане. Незакрепени части за обработка могат да причинят сериозни наранявания и материални щети.

Преди започване на каквито и да е работи по машината извадете акумулатора.

Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при битовите отпадъци. Milwaukee предлага екологосъобразно събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия специализиран търговец.

Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).

Акумулатори от системата M18 да се зареждат само със зарядни устройства от системата M18 laden. Да не се зареждат акумулатори от други системи.

Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги съхранявайте само в сухи помещения. Газете ги от влага.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старателно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.

**Предупреждение!** За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не погатайте инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се порижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество,

като солена вода, определени химикали, изобелващи вещества или продукти, съдържащи изобелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

## ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Оберфрезата може да се използва за фрезование на канали, за закръпвяване, за фрезование на фаски и ръбове, за фрезование на отвори в дърво и пластмаса.

Тази оберфреза може да работи със следните видове фрезери:

- Фрезер за канали
- Заоблящ фрезер
- Профилен фрезер

Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТВИЕ НА ЕО

В качеството си на производител декларираме на собствена отговорност, че продуктът, описан в „Технически данни“, отговаря на всички съответстващи разпоредби на Директивите 2011/65/ЕС (RoHS), 2014/30/ЕС, 2006/42/ЕО и на следните хармонизирани нормативни документи:

EN 62841-1:2015  
EN 62841-2-17:2017  
EN IEC 55014-1:2021  
EN IEC 55014-2:2021  
EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2022-02-14



Alexander Krug  
Managing Director



Упълномощен за съставяне на техническата документация

Techtronic Industries GmbH  
Max-Eyth-Straße 10  
71364 Winnenden  
Germany

## АКУМУЛАТОРИ

Акумулатори, които не са ползвани по-дълго време, преди употреба да се дозарядят.

Температура над 50°C намалява мощността на акумулатора. Да се избягва по-продължително нагряване на слънце или от отопление.

Поддържайте чисти присъединителните контакти на зарядното устройство и на акумулатора.

За оптимална продължителност на живот след употреба батериите трябва да се заредят напълно.

За възможно по-дълга продължителност на живот батериите трябва да се изваждат от уреда след зареждане.

При съхранение на батериите за повече от 30 дни: съхранявайте батерията при прибл. 27°C и на сухо място. Съхранявайте батерията при 30 до 50 % от заряда. Заредяйте батерията на всеки 6 месеца.

## ЗАЩИТА ОТ ПРЕТОВАРВАНЕ НА БАТЕРИЯТА

При претоварване на акумулатора поради много висока консумация на ток, напр. много високи въртящи моменти, заклиняване на саредлото, внезапен стоп или късо съединение, електрическият инструмент бръмчи 2 секунди и самостоятелно се изключва.

За ново включване освободете бутона за включване и отново го включете.

При извънредни натоварвания акумулаторът може да се нагрее силно. В този случай акумулаторът изключва.

Тогава акумулаторът да се включи към зарядното устройство, за да се дозаряди и активира.

## ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ИОННИ БАТЕРИИ

Литиево-ионните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.

Превозът на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и международните разпоредби и регламенти.

- Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.
- Превозът на литиево-ионни батерии от транспортни компании е предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:

- Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
- Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в опаковката.
- Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.

Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

## ПОДДРЪЖКА

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на Milwaukee (вижте брошура "Гаранция и адреси на сервиси").

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

## СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ



Преди започване на каквито е да работи по машината извадете акумулатора.



Аксесоари - Не се съдържат в обема на доставката, препоръчвано допълнение от програмата за аксесоари.



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



Винаги носете предпазни очила!



Отпадъците от батерии, отпадъците от електрическо и електронно оборудване не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Отпадъците от батерии, отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се събират и изхвърлят разделно. Преди изхвърлянето отстранявайте от уредите отпадъците от батерии, отпадъците от акумулатори и лампите. Информирайте се от местните служби или от своя специализиран търговец относно фирмите за рециклиране и местата за събиране на отпадъци.

В зависимост от местните разпоредби, търговците на дребно могат са задължени да приемат безплатно върнатите обратно отпадъци от батерии и от електрическо и електронно оборудване.

Дайте своя принос за намаляването на нуждите от суровини чрез повторната употреба и рециклирането на Вашите отпадъци от батерии и отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Отпадъците от батерии (най-вече литиево-ионните батерии) и отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържат ценни рециклиращи се материали, които могат да повлияят отрицателно на околната среда и на Вашето здраве, ако не се изхвърлят по екологосъобразен начин.

Преди изхвърлянето като отпадък изтрийте от Вашия употребяван уред евентуално наличните в него лични данни.



Европейски знак за съответствие



Британски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Евро-азиатски знак за съответствие