



Nothing but **HEAVY DUTY.**®



2267-40

Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήστης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodom k
používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcja oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija



Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство
по эксплуатации
Оригинально ръководство за
експлоатация
Instructiuni de folosire
originale
Оригинален прирачник за
работа
Оригинал інструкції з
експлуатації
التعليمات الأصلية

МАГАЗИН
БАЛТИИ МАЙСТОРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕШЕНИЯ



STOP

START

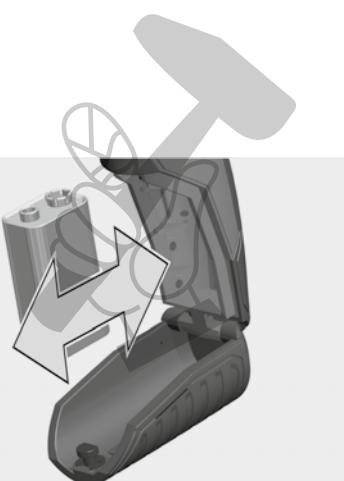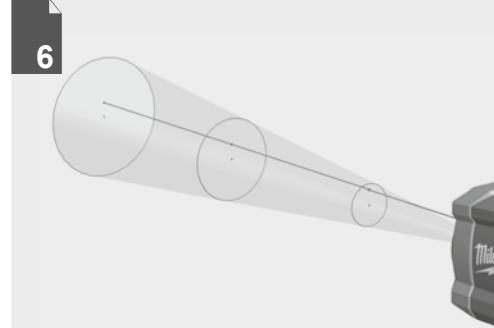

ENGLISH	Description of Buttons, Basic Settings, Operation Important Informations and Notes	8
DEUTSCH	Erklärung der Tasten, Grundeinstellungen, Anwendung Wichtige Angaben und Hinweise	11
FRANÇAIS	Explication des touches, des réglages de base et de l'application Indications et remarques importantes	14
ITALIANO	Spiegazione dei tasti, regolazioni di base, utilizzo Indicazioni e avvertenze importanti	17
ESPAÑOL	Explicación de los botones, configuración de inicio, aplicación Indicaciones e instrucciones importantes	20
PORTUGUES	Descrição das teclas, ajustes básicos, operação Informações e notas importantes	23
NEDERLANDS	Verklaring van de toetsen, basisinstellingen, toepassing Belangrijke gegevens en aanwijzingen	26
DANSK	Beskrivelse af taster, grundindstillingar, anvendelse Vigtige oplysninger og anvisninger	29
NORSK	Forklaring av tastene, grunninnstillingar, bruk Viktige informasjoner og henvisninger	32
SVENSKA	Förklaring av knapparna, grundinställningar, användning Viktiga data och anvisningar	35
SUOMI	Painikkeiden, perusasetusten, käytön selitys Tärkeitä tietoja ja ohjeita	38
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	Εξήγηση των πλήκτρων, βασικές ρυθμίσεις, εφαρμογή Σημαντικές αναφορές και υποδείξεις	41
TÜRKÇE	Düğmelerin, temel ayarların açıklanması, uygulama Önemli bilgiler ve açıklamalar	44
ČESKY	Vysvětlení funkce tlačítek, základní nastavení, použití Důležité údaje a upozornění	47
SLOVENSKY	Vysvetlenie funkcie tlačidiel, základné nastavenie, použitie Dôležité údaje a upozornenia	50
POLSKI	Objaśnienie funkcji przycisków, ustawienia podstawowe, zastosowanie Ważne parametry i wskazówki	53
MAGYAR	A billentyűk, alapbeállítások, alkalmazás magyarázata Fontos adatok és útmutatók	56
SLOVENSKO	Razlagá tipk, osnovne nastavitev, uporaba Pomembni podatki in navodila	59
HRVATSKI	Objašnjena tipki, osnovne konfiguracije, primjena Važni podaci i upute	62
LATVIISKAI	Paaškinimai dēl mygtukų, pagrindinių nustatymų, naudojimo Svarbius duomenys ir nurodymai	68
EESTI	Klahvide, põhiseadistuste, kasutamise tutvustus Olulised andmed ja juhised	71
РУССКИЙ	Объяснение функций кнопок, основные настройки, применение Важные сведения и указания	74
БЪЛГАРСКИ	Разяснение на бутона, основни настройки, приложение Важни данни и указания	77
ROMÂNIA	Explicarea butoanelor, a reglajelor de bază și a utilizării Date și indicații importante	80
МАКЕДОНСКИ	Објаснување на тастерите, основни поставки, употреба Важни податоци и упатства	83
УКРАЇНСЬКА	Пояснення до кнопок, основні налаштування, використання, важлива інформація та вказівки	86
عربى	ايضاح الأزرار، الضب الأساسي، الاستخدام، البيانات الهمة والإرشادات	91



Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer l'acceu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.

Antes de efectuar qualquer intervenção na máquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de accu verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bør batteriet tages ud.

Ta ut vekselbatteriet før du arbeider på maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utföres på maskinen.

Tarkista pistotulppa ja verkkohuohto mahdollisilta vaurioilta. Viat saa korjata vain alian erikoisnies.

Πριν από κάθε εργασία στη μηχανή αφαιρέστε την ανταλλακτική μπαταρία.

Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce kartuş aküyü çıkarın.

Před zahájením veškerých prac na vrtacím šroubováku vyjmout vyměnný akumulátor.

Pred každou prácou na stroju výmenný akumulátor vytiahnut.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzędziu należy wyjąć wkładkę akumulatorową.

Karbantartás, javítás, tisztítás, stb. előtt az akkumulátort ki kell venni a készülékből.

Pred deli na stroju izvlecite izmenjivi akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

Pirms mašīnai veikt jebkādu veida apkopes darbus, ir jāizņem ārā akumulātors.

Prieš atlikdam bet kokius darbus ienginyje, išimkite keičiamą akumuliatorą.

Enne kõiki töid masina kallal võtke vahetavataku välja.

Выньте аккумулятор из машины перед проведением с ней каких-либо манипуляций.






Преди започване на каквото е да е работи по машината извадете аккумулатора.



Scoateți acumulatorul înainte de a începe orice intervenție pe mașină.

Отстранете ја батеријата пред да започнете да ја користите машината.

Перед будь-якими роботами на машині вийніти змінну акумуляторну батарею.

قم بإزالة جزءة البطارية قبل البدء في أي أعمال على الجهاز.

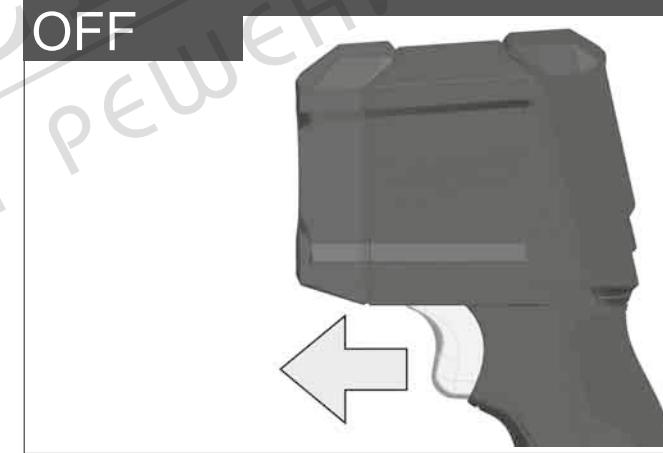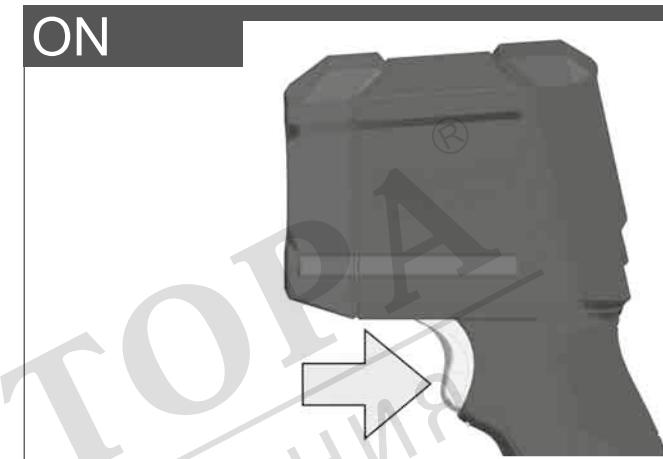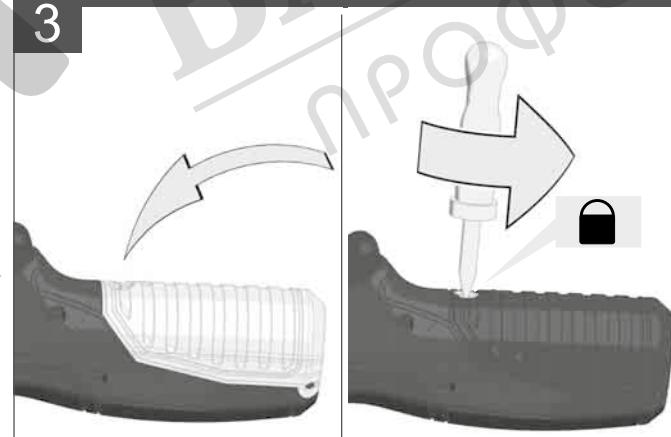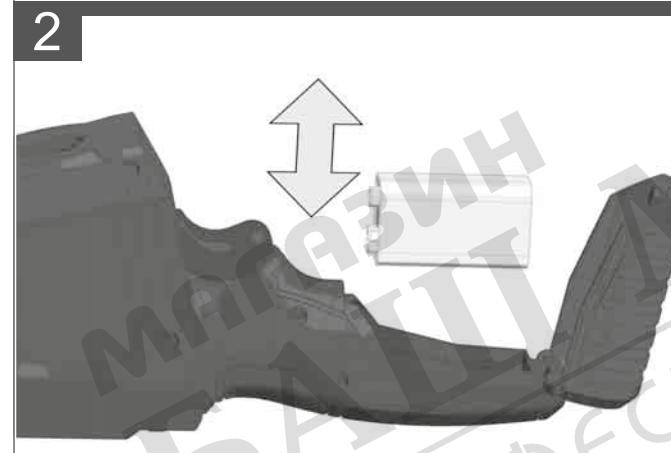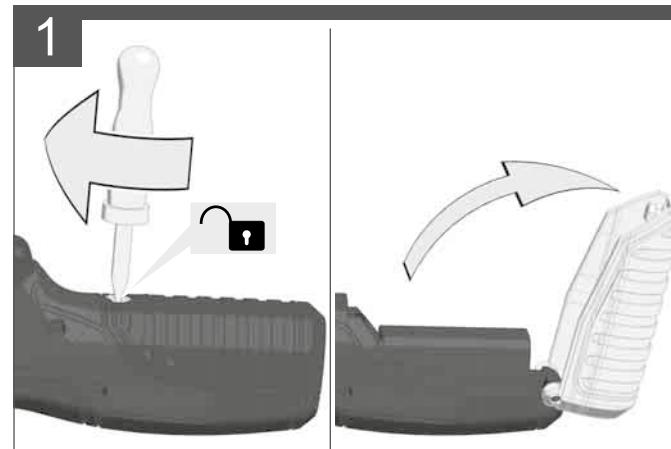

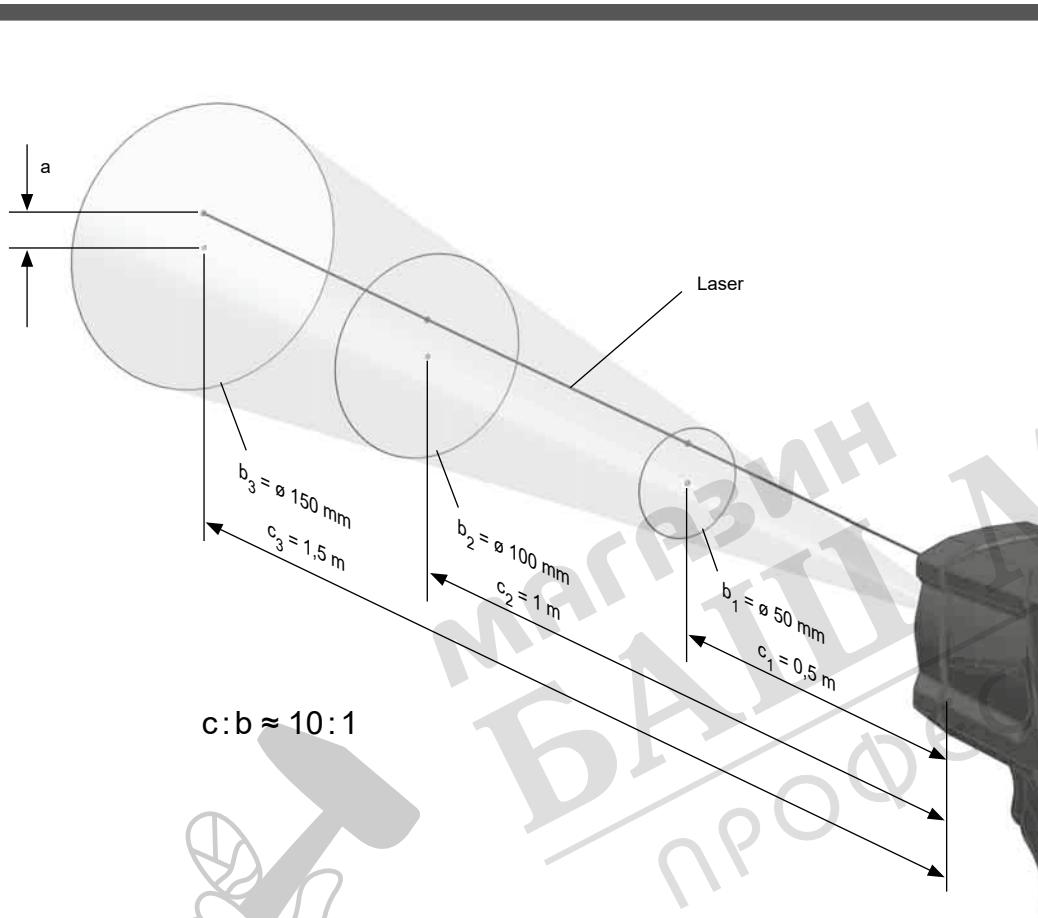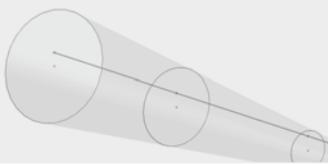

a - Distance laser point to center of spot temperature area (19 mm)

b - Temperature area

c - Distance Laser Thermometer to measure point

The rate between distance Laser Thermometer and measure point is approx. 10:1.

a - Abstand Laserpunkt - Mitte des Temperaturmessbereichs (19 mm)

b - Temperaturmessbereich

c - Entfernung Laserthermometer - Messpunkt

Das Verhältnis zwischen Entfernung Laserthermometer und Messbereich beträgt ca. 10:1

a - Distance Point laser - Centre de la plage de mesure de la température (19 mm)

b - Plage de mesure de la température

c - Suppression du thermomètre laser - Point de mesure

Le rapport entre la suppression du thermomètre laser et plage de mesure se monte à environ 10:1

a - Distanza punto laser - centro del campo di misura della temperatura (19 mm)

b - Campo di misura della temperatura

c - Distanza termometro laser - punto di misurazione

Il rapporto tra la distanza del termometro laser e il campo di misura è di ca. 10:1

a - Distancia del punto láser al centro del intervalo de medición de la temperatura (19 mm)

b - Intervalo de medición de la temperatura

c - Distancia entre el termómetro láser y el punto de medición

La relación entre la distancia del termómetro láser y el intervalo de medición es de aprox. 10:1.

a - Distância entre o ponto luminoso do laser e o centro da área medida (19 mm)

b - Área de medição

c - Distância entre o termômetro laser e o ponto de medição

O termômetro laser tem uma relação entre a distância e o diâmetro da área medida de aproximadamente 10:1.

a - Afstand van de laserpunt tot het midden van het temperatuurmeeberek (19 mm)

b - Temperatuurmeeberek

c - Afstand van de laserthermometer tot de meetpunt

De verhouding tussen afstand van de laserthermometer en het meetbereik bedraagt ongeveer 10:1.

a - Afstand laserpunkt - midten af temperatuurmåleområdet (19 mm)

b - Temperatuurmåleområde

c - Afstand lasertermometer - målepunkt

Forholdet mellem afstand lasertermometer og måleområde er ca. 10:1

a - Avstand laserpunkt - midten av temperatuurmåleområdet (19 mm)

b - Temperatuurmåleområde

c - Avstand lasertermometer - målepunkt

Forholdet mellom avstand lasertermometer og måleområdet beløper seg på ca. 10:1

a - Avstånd mellan laserpunkt och mätfläckens mitt (19 mm)

b - Mätfläck

c - Avstånd mellan lasertermometer och mätpunkt

Mätfläcken ökar med avståndet till lasertermometern i förhållanden ca 10:1.

a - Välimatka laserpisteestä lämpötilan mittausalueen keskikohtaan (19 mm)

b - Lämpötilan mittausalue

c - Laserlämpömittarin etäisyys mittauspisteenseen

Laserlämpömittarin etäisyys ja mittausalueen suhde on noin 10:1

a - Απόστοση σημείου λέιζερ - κέντρο της περιοχής μέτρησης θερμοκρασίας (19 mm)

b - Περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας

c - Απόστοση θερμόμετρου λέιζερ - σημείο μέτρησης

Η αναλογία μεταξύ απόστοσης θερμόμετρου λέιζερ και περιοχής μέτρησης ανέρχεται περ. 10:1

a - Lazer noktasi mesafesi - sıçaklık ölçüm aralığının ortası (19 mm)

b - Sıçaklık ölçüm aralığı

c - Lazer termometre mesafesi - ölçüm noktasi

Lazer termometre mesafesi ile ölçüm aralığı arasındaki oran yaklaşık 10:1'dir.

a - Vzdálenost laserového bodu - střed měřeného teplotního rozsahu (19 mm)

b - Měřicí teplotní rozsah

c - Vzdálenost laserového teploměru - měřený bod

Pomer mezi vzdáleností laserového teploměru a měřicího rozsahu je cca 10:1.

a - Vzdálenosť laserového bodu - stred meraného teplotného rozsahu (19 mm)

b - Merací teplotný rozsah

c - Vzdialenosť laserového teplomera - meraný bod

Pomer medzi vzdálosťou laserového teploméra a meracieho rozsahu je cca 10:1.

a - Odstęp punkt laserowy - środek zakresu pomiaru temperatury (19 mm)

b - Zakres pomiaru temperatury

c - Odległość termometru laserowego - punkt pomiarowy

Słosunek między odległością termometru laserowego i zakresem pomiaru wynosi ca. 10:1

a - Lézerponit távolsága - a hőmérőkletnérisi tartomány középpontja (19 mm)

b - Hőmérőkletnérisi tartomány

c - Lézeres termométer távolsága - mérési pont

A lézeres termométer távolsága és a mérési tartomány közötti arány kb. 10:1.

a - Razdalja točke laserja - sredina merilnega območja temperature (19 mm)

b - Merilno območje temperature

c - Oddaljenost merilne točke laserskega termometra

Razmerje med oddaljenostjo laserskega termometra in območja merjenja znaša ca. 10:1

a - Razmak laserske točke - Sredina područja mjerjenja temperature (19 mm)

b - Područje mjerjenja temperature

c - Udaljenost laserskog termometra - Mjerna točka

Omrjer između udaljenosti laserskog termometra i njegovog područja iznosi ca. 10:1

a - Attaljums na laserpunktu līdz temperatūras mērišanas zonas vidum (19 mm)

b - Temperatūras mērišanas zona

c - Attaljums na lāzera termometra līdz mērišanas punktam

Lāzera termometra un mērišanas zonas attāluma attiecība apt. 10:1

a - Lazerio taško atstumas - Temperatūros matavimo diapazono vidurus (19 mm)

b - Temperatūros matavimo diapazonas

c - Lazerinio termometro nuotolis - Matavimo taškas

Lazerinio termometro ir matavimo diapazono santykis yra: maždaug 10:1

a - Laserpunkt kaugus - temperatuuri möõtmisvahemiku keskpunkt (19 mm)

b - Temperatuuri möõtmisvahemiku

c - Lasertermomeetri kaugus - möõtmispunkt

Lasertermomeetri ja temperatuuri möõtmisvahemiku vahelise kauguse suhe on umbes 10:1.

a - Расстояние от лазерной точки до середины диапазона измерения температуры (19 mm)

b - Диапазон измерения температуры

c - Расстояние от лазерного термометра до точки измерения

Соотношение между расстоянием от лазерного термометра до диапазона измерения составляет ок. 10:1.

a - Distanzie punctul laser față de zona de măsurare a temperaturii (19 mm)

b - Zona de măsurare a temperaturii

c - Distanța termometrului laser față de punctul de măsurare

Cъотношението между разстоянието от лазерния термометър до диапазона на измерение е приблиз. 10:1

a - Distanța punctului laser față de zona de măsurare a temperaturii (19 mm)

b - Zona de măsurare a temperaturii

c - Distanța termometrului laser față de punctul de măsurare

Raportul dintre distanța termometrului cu laser și zona de măsurare este de cca. 10:1

a - Rašočanje laseske točke - sredina na mernoto područje za temperaturu (19 mm)

b - Merni područje za temperaturu

c - Rašočanje laseske termometar - merna točka

Odnosot pomeđu rašočjanjem na lasesku i termometar i mernoto područje izneseva 10:1

a - Відстань лазерної точки - Середина діапазону вимірювання температури (19 mm)

b - Діапазон вимірювання температури

c - Відстань лазерного термометру - Точка вимірювання

Співвідношення між відстанню лазерного термометру та діапазоном вимірювання становить приблизно 10:1.

أ - مسافة نقطة الليزر - وسط نطاق قياس درجة الحرارة (19 مم)

ب - نطاق قياس درجات الحرارة

ج - مسافة بعد ترمومتر الليزر - نقطة القياس

النسبة بين مسافة بعد ترمومتر الليزر ونطاق القياس تبلغ حوالي 10:1.

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ

MAX Отображает максимальную температуру, которая была измерена при непрерывном процессе измерения.

MIN Отображает минимальную температуру, которая была измерена при непрерывном процессе измерения.

AVG Отображает среднюю температуру последних 20 измерений при непрерывном процессе измерения.

DIF Отображает разницу между значениями MAX и MIN непрерывного процесса измерения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Очищать окошко лазерного прицела мягкой и влажной тряпкой. Перед процессом очистки извлечь батарею.

Осторожно!

Чтобы избежать опасности получения травмы, никогда не погружайте прибор в жидкость и избегайте попадания жидкости на прибор.

Удаляйте пыль и грязь с прибора. Рукоятку держите чистой, сухой, а также очищенной от масла и смазки.

Чистящие средства и растворители повреждают пластик и другие изолирующие детали, поэтому прибор следует очищать только мылом и влажной тряпкой. Никогда не используйте горючие растворители поблизости от прибора.

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости, у сервисной службы или непосредственно у фирмы Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 711364, Винненден, Германия, можно запросить сборочный чертеж устройства, сообщив его тип и шестизначный номер, указанный на фирменной табличке.

СИМВОЛЫ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТЬ!



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



Не смотреть на лазерный луч.



Продукт соответствует классу лазера 2 согласно IEC60825-1.



Устройство может использоваться только внутри помещений. Не допускается оставлять устройство под дождем.



Электроприборы, батареи/аккумуляторы запрещено утилизировать вместе с бытовым мусором.

Электрические приборы и аккумуляторы следует собирать отдельно и сдавать в специализированную компанию для утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей среды.

Получите в местных органах власти или у вашего специализированного дилера сведения о центрах вторичной переработки и пунктах сбора.



Европейский знак соответствия



Британский знак соответствия



Украинский знак соответствия



Евроазиатский знак соответствия

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ЛАЗЕРЕН ТЕРМОМЕТЪР

Лазерен клас 2

Максимална мощност <1 mW

Дължина на вълната на лазера 630-670 nm

IR измервателен диапазон -30 °C до 400 °C

IR точност

-30 °C до -18 °C ±2 °C +0,1/-1 °C

-18 °C до 0 °C ±2,5 °C

0 °C до 400 °C ±2 °C или 2 % от измерената стойност в зависимост от това, коя стойност е по-висока.

При предполагаема температура на околната среда от 23 °C±2 °C.

Минимално разстояние при измерване 50 mm < 50 °C, 100 mm > 50 °C

Резолюция на температурната индикация 0,1 °C при първично и вторично измерване

Емисионна Способност 0.95

Време за реакция <500 msec

Спектрална чувствителност 8 до 14 μm

Разстояние до точката на измерване 10 : 1

Повторяемост±0,8 % resp. ±1 °C (в зависимост от това, коя стойност е по-висока)

Работна температура 0°C to 50 °C

Температура на съхранение -20°C to 60 °C

Относителна влажност на въздуха 10 to 85 % RH > 10 to 45% / 50%

Напрежение на батерията 9 V

Продължителност на работа на батерията > 12 h

Тегло съгласно процедура EPTA 01/2014 290 g

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания и напътства за безопасност.

Пропуски при спазването на указанията и напътства за безопасност могат да доведат до токов удар, пожар и/или тежки наранявания.

Съхранявайте указанията и напътства за безопасност за справка при нужда.

! СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не поглеждайте в лазерния лъч и не го насочвайте към други лица.

Не гледайте в лазер през оптични помощни средства (далекоглед, бинокъл).

Не насочвайте лазера към отражателни повърхности.

Не се подлагайте на лазерно облъчване. Лазерът може да излъчва много силно.

Не използвайте уреда в опасни среди. Не го ползвайте при дъжд, сняг, на влажни или мокри места. Не го използвайте на места, за които съществува опасност от експлозия (дим, прах или взърпления в съединения), тъй като при поставяне или сваляне на сменящата се батерия може да прескочи искра. Това може да предизвика появата на пламък.

За безупречна работа е необходимо да поставите правилно в устройството 9 батерии V. Не използвайте никакви други източници на напрежение и начини на електроизхранване.

Съхранявайте батерийте винаги далеч от достъпа на деца.

Не използвайте едновременно нови и стари батерии. Не използвайте батерии на различни производители (или различни модели на един и същ производител).

Не използвайте едновременно зареждащи се и незареждащи се батерии.

Поставяйте батерийте като обрнете внимание на поляритета + / -.

Изтощените батерии следва да се изхвърлят съобразно изисквания за подобен вид отпадъци.

При екстремно натоварване или екстремна температура от повредени акумулатори може да изтече батерийна течност. При допир с такава течност веднага измийте с вода и сапун. При контакт с очите веднага изплаквайте старательно най-малко 10 минути и незабавно потърсете лекар.


Не е разрешено уредът да се обслужва или почиства от лица, които са с ограничени физически, сетивни или интелектуални възможности респективно които имат ограничен опит и познания, освен в случаите, в които са инструктирани за безопасно боравене с уреда от лице, което е законно упълномощено да отговаря за тяхната сигурност и безопасност. При използване на уреда горе посочените лица трябва да бъдат надзорявани. Уредът не бива да се предоставя на деца. Поради тази причина в случаите, когато не се използва, уредът трябва да бъде съхраняван на сигурно място, извън достъпа на деца.

Предупреждение! За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Този лазерен термометър служи за безконтактно измерване на температурата. Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

ДИСПЛЕЙ

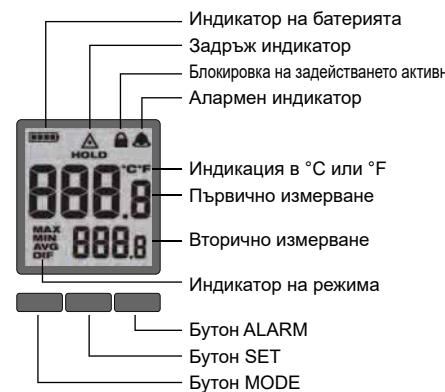

За избор на желаната температурна скала натиснете спуска и натиснете трикратно бутона SET. С бутоните над стрелките изберете между °C и °F. Изчакайте 5 секунди, докато настройката се запамети и след това напуснете менюто.

БЛОКИРАНЕ НА ЛАЗЕРА

За изключване на лазерния лъч натиснете спуска и натиснете четирикратно бутона SET. С бутоните над стрелките изберете между ON и OFF. Изчакайте 5 секунди, докато настройката се запамети и след това напуснете менюто.

ОБСЛУЖВАНЕ

IR измерване на температурата на обекта

1. Задръжте натиснат спуска за 2 секунди, за да измерите температурата на повърхността на даден обект. Лазерна точка показва центъра на кръглия измервателен диапазон.

УКАЗАНИЕ: Обектът трябва да е по-голям от измерваната точка, тъй като в противен случай може да се стигне до неточно измерване. За подробности за размерите на обекта вижте точка „Разстояние до точката на измерване“.

2. Ако задържите спуска и натиснат, появява се символът и се показват температурата на повърхността (първично измерване) и максималната температура (вторично измерване).

3. Пуснете задействания бутона. До изключването на

индикацията след 7 секунди се показва HOLD.

УКАЗАНИЕ: Силни температурни колебания (> 12 °C) могат да повлият на резултата от измерването. Затова се уверете, че след включване и преди използването уредът е достигнал своята стабилна работна температура. (В зависимост от условията на околната среда, това може да трае от 5 до 30 минути).

Температурна аларма

Натиснете бутона ALARM, за да активирате алармената функция. Показва се символът с камбанката. Ако температурата е извън предварително настроения диапазон, температурната индикация започва да мига.



Настройка на алармения диапазон

За да настроите алармения диапазон, натиснете спуска и натиснете бутона SET. Повторете процедурата, за да смените между настройките HI и LO.



Натиснете бутоните над стрелките, за да настроите желаните температурни стойности. Изчакайте 5 секунди, докато настройката се запамети и след това напуснете менюто.



Нисък заряд на батерията

Сменете батерии, когато се покаже символът за нисък заряд на батерията.



ИНДИКАТОР НА РЕЖИМА

MAX Показва максималната температура, която е измерена при последователно измерване.

MIN Показва минималната температура, която е измерена при последователно измерване.

Avg Показва средната температура от последните 20 измервания в рамките на последователно измерване.

DIF Показва разлика между стойностите MAX и MIN от последователното измерване.

ПОДДРЪЖКА

Почиствайте прозорчетата на лазера с мека, влажна кърпа. Преди почистване извадете батерията.

Предупреждение!

За да избегнете щети на лица, никога не потапяйте уреда в течности и предотвратявайте попадането на течности в уреда.

Винаги отстранявайте праха и мърсотията от уреда.

Дръжте ръкохватката чиста, суха и обезмазнена. Почистването на разредителите са вредни за пластмасите и другите изолиращи части, затова почиствайте уреда само с мек сапун и кърпа. Никога не използвайте горещи разредителни в близост до уреда.

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервис на Milwaukee (вижте брошурата "Гаранция и адреси на сервиси").

При необходимост можете да поискате схема на елементите на уреда при посочване на обозначение на машината и шестцифрен номер на табелката за технически данни от Вашия сервис или директно на Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Германия.

СИМВОЛИ



ВНИМАНИЕ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ОПАСНОСТ



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



Не гледайте към лазерния лъч.



Продуктът съответства на лазерен клас 2 съгласно IEC60825-1.



Уредът е подходящ за използване само в помещения. Да не се излага на дъжд.



Електрическите уреди, батерии/акумулаторни батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Електрическите уреди и акумулаторни батерии трябва да се събират разделно и да се предават на службите за рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване на околната среда.

Информирайте се при местните служби или при местните специализирани търговци относно местата за събиране и центровете за рециклиране на отпадъци.



Европейски знак за съответствие



Британски знак за съответствие



Украински знак за съответствие



Евро-азиатски знак за съответствие